

## Préparation avant la peinture

**Étape 1:** Faire un test au solvant de l'apprêt d'usine; s'il est insoluble, passer à l'étape 2. Si l'apprêt d'usine est soluble, l'enlever et suivre la procédure « Pièces de plastique non apprêtées ».

**Étape 2:** Nettoyer toutes les surfaces (envers et endroit) avec le nettoyant de surface à faible teneur en COV SC155.

**Étape 3:** Dépolir à l'aide d'un tampon de nylon gris et de gel abrasif USP90, en portant une attention particulière aux petites rainures et aux creux.

**Étape 4:** Rincer à fond l'agent d'abrasion à l'eau propre et assécher complètement la surface.

**Étape 5:** Nettoyer à nouveau la pièce avec le nettoyant de surface à faible teneur en COV SC155, en s'assurant d'éliminer tous les résidus.

## Cabine à peindre

**Étape 6:** Appliquer 1 pleine couche humide de S65 2K. Laisser évaporer S65 2K durant 5 minutes avant de recouvrir.

**Étape 7:** Consulter le mode d'application pour le HP Process et la couche de base.

**Étape 8:** Appliquer le revêtement transparent HPC15 conformément à la fiche de données sur le produit.

